

フロントストラットの自主改善の実施について

平成29年1月19日

平成29年1月19日、スバルテクニカインターナショナル株式会社は、国土交通省に以下の自主改善実施を報告しました。

自主改善開始日	平成29年1月19日
不具合の内容	後付け用品として販売したフロントストラットにおいて、ストラット上端取付け部の締結弛み評価が不十分なため、縁石乗り上げなどの衝撃で取付けナットが弛むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該取付け部にガタが生じて損傷し、異音が発生するおそれがある。
改善の内容	全車両、当該部のナットを対策品に交換し、再締付けを行う。また、当該締結部に異常が認められたものは、フロントストラットを新品に交換する。
クレーム件数	0件
事故の有無	0件
自動車使用者等に周知させるための措置	スバルテクニカインターナショナル(株)のホームページに掲載し告知を行う。

対象製品名	品番	自主改善対象車両	自主改善対象数	備考
フロントストラット	2030021000(右)	スバルレガシィ「BL5」「BP5」「BLE」「BPE」対象 に後付け用品を装着した車両が対象	122本	
	2030021010(左)	後付け用品販売期間 (平成17年10月11日～平成21年5月11日)	118本	
—		合計	240本	

問い合わせ先

スバルテクニカインターナショナル(株) 商品開発部

住所: 〒181-0015 東京都 三鷹市 大沢 3-9-6

電話番号: 0422-33-7735