


# 改善箇所説明図

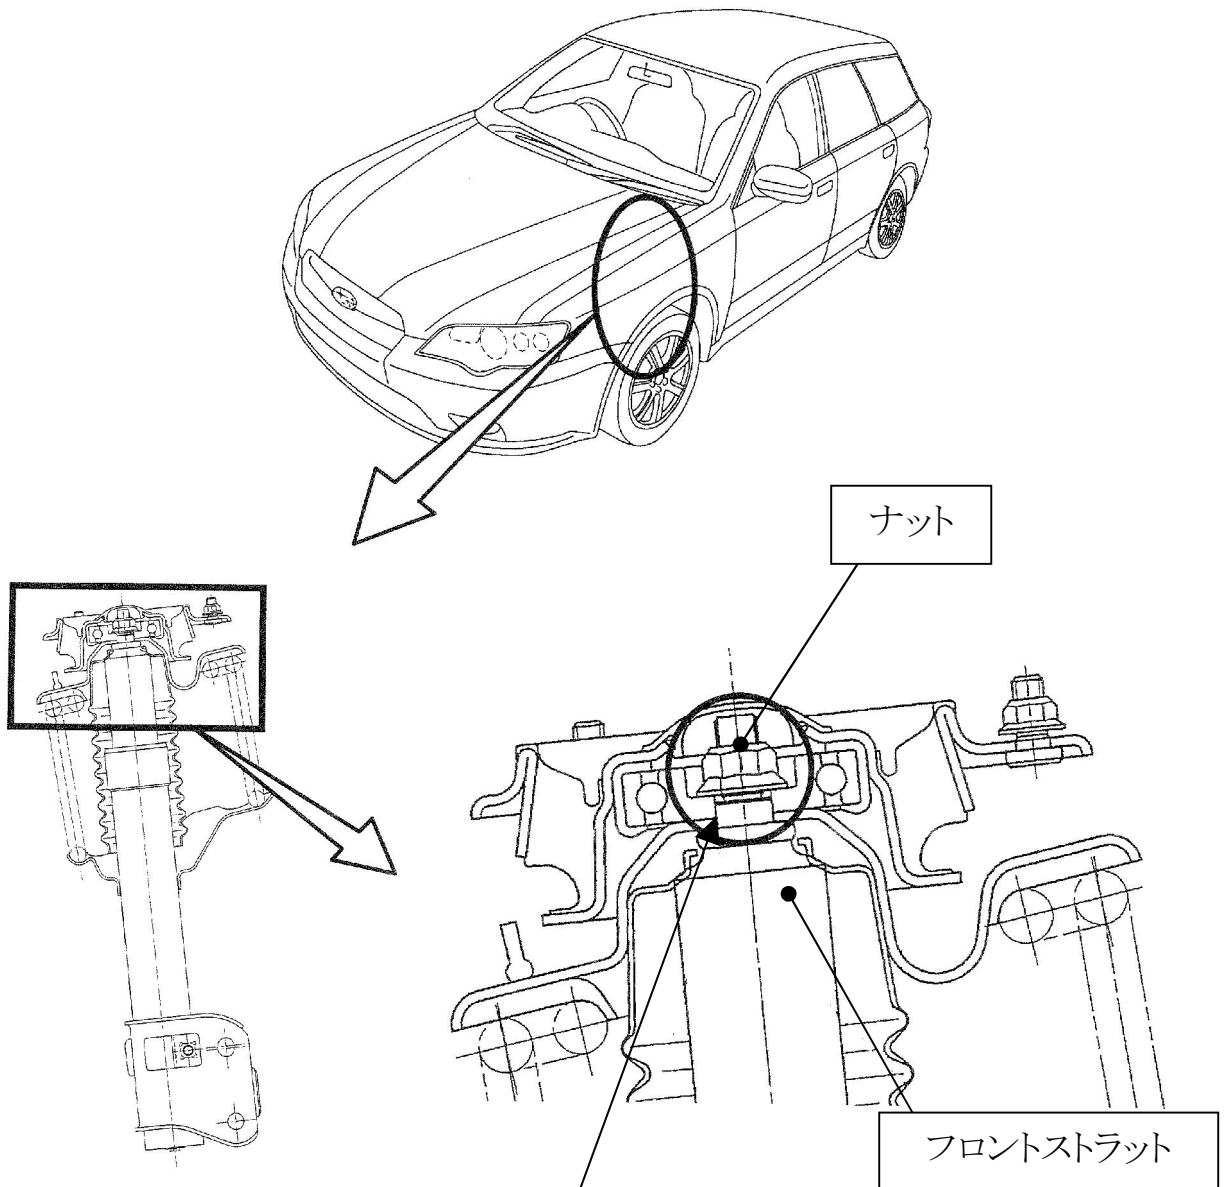

## 基準不適合発生箇所

後付け用品として販売したフロントストラットにおいて、ストラット上端取付け部の締結弛み評価が不十分なため、縁石乗り上げなどの衝撃で取付けナットが弛むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該取付け部にガタが生じて損傷し、異音が発生するおそれがある。

## 改善内容

全車両、当該部のナットを対策品に交換し、再締付けを行う。また、当該締結部に異常が認められたものは、フロントストラットを新品に交換する。

## 識 別

右ストラットタワー前方に黄色ペイントを塗布する。

注:  は交換部品を示す。